



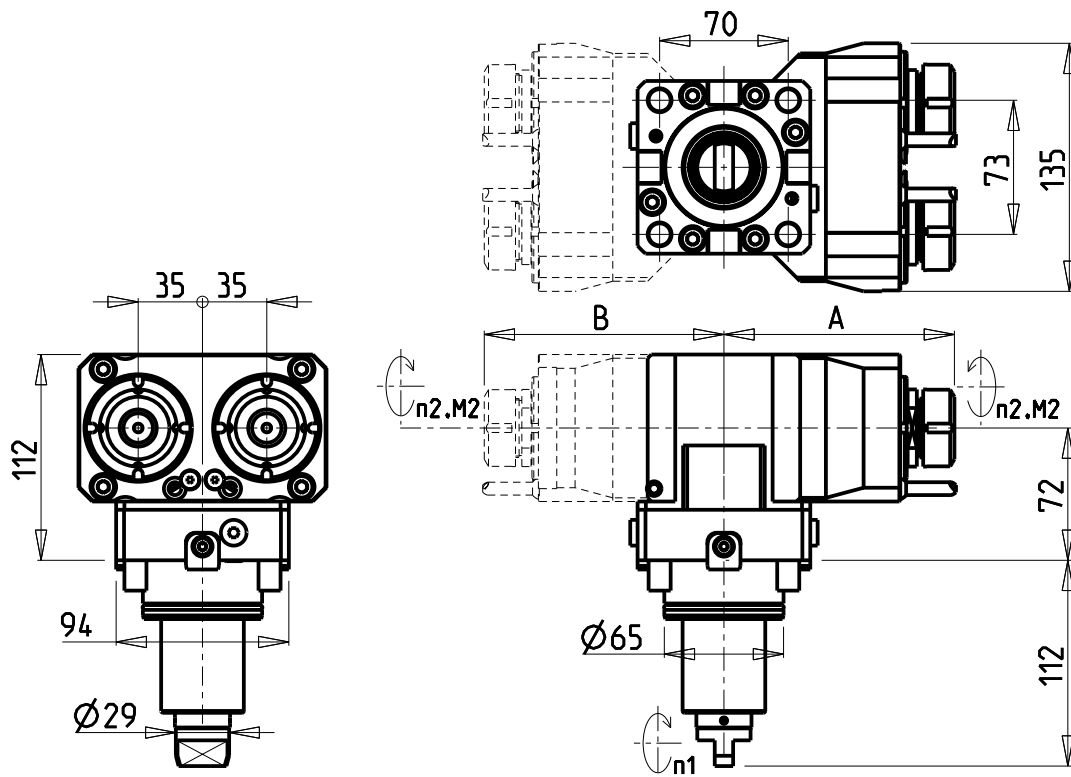


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferenzen auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Für das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwähnt.

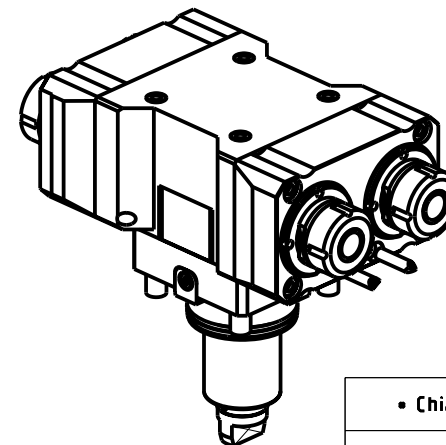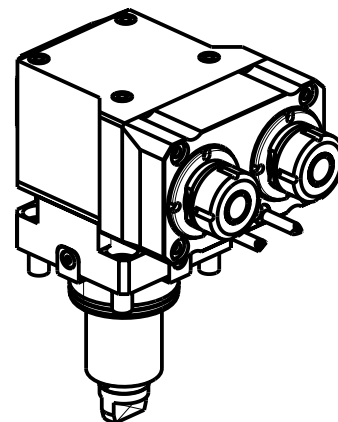

• Chiave inclusa

• Key included

• Schlüssel inbegriffen

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Reversibile lato mandrino/confromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht inbegriffen		
DW 01120225	ER25	1:1	6000	40	2	X	-	X	130.46	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01121225	ER25	1:1	6000	40	2	X	70	X	150.16	60	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01120325	ERA25	1:1	6000	40	2	X	-	X	119	60	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •
DW 01121325	ERA25	1:1	6000	40	2	X	70	X	142	60	CHUB38	CHUB27	-
DW 01122225	ER25+ER25	1:1	6000	40	2+2	X	-	X	130.46	125.46	CHUB36	CHSTER25	-
DW 01122325	ERA25+ERA25	1:1	6000	40	2+2	X	-	X	119	114	CHUB38	CHUB27	CHTAER25ZC •

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



HW C 260-2-10